

Návod - REED switch (Impulzný adaptér) pre vodomery WMAP, WMAP EVO, WP, WT a WS

Technické špecifikácie

Typ kontaktu: REED spínač - normálne zatvorený (NC)

Maximálne zaťaženie: 24 V AC-0,1 A

Stupeň krytia: IP68

Typ kábla: 2 x 0,25 mm²

Štandardná dĺžka kábla: 2 m

Prevádzková teplota: -25 C+ +90 °C

Skladovacia teplota: -40 ° C: +90 C

Možnosti impulzov - I/pulz (obr. 1)

WMAP

DN 50-125 mm: 10 \ (poz. A); 1 000 (poz. 8)

-DN 150-200 mm: 100 I (poz. A); 10 000 I (poz. B)

WMAP EVO

-DN 50-125 mm: 100 I (pozri šípku)

-DN 150-200 mm: 1 000 I (pozri šípku)

WT

-DN 50-125 mm: 100 I (pozri šípku)

-DN 150-200 mm: 1 000 I (pozri šípku)

WP

-DN 50-125 mm: 100 I (poz. A); 1 000 I (poz. 8)

-DN 150-300 mm; 1 000 I (poz. A); 10 000 I (poz. B)

-DN 400-500 mm: 10 m³ (poz. A); 100 m³ (poz. B)

WS

-DN 50-125 mm: 100 I (poz. A); 1 000 I (poz. B)

-DN 150 mm: 1 000 I (poz. A); 10 000 I (poz. B)

Káblové prípojky

Pozri obr. 2

Inštalácia - WMAP, WMAP EVO e WT (obr. 3 a obr. 4)

- Odstráňte kryt
- Otočte register do požadovanej polohy (pozri obr.1)
- Zasuňte impulzný vysielač a zatlačte až do úplného zastavenia. Pozri obr. 3 pre správnu polohu kábla
- Preveďte kábel cez otvor krytu a upevnite ho káblovou priechodkou (pozri obr. 4)
- Umiestnite kryt
- Po namontovaní impulzného vysielača nie je možné zmeniť polohu registra, pretože by to mohlo poškodiť kábel

Inštalácia - WP a WS (obr. 5)

- Stlačením klipu odstráňte ochranný kryt (1)
- Zasuňte impulzný vysielač (2) na registri v požadovanej polohe (A alebo B, vid' obr. 1)
- Zatlačte impulzný vysielač do štrbiny
- Vložte kábel impulzného vysielača medzi register a plastový krúžok
- Nechajte kábel prejsť otvorom v tvare písmena U (3)
- Umiestnite ochranný kryt na sponu a upevnite ho (4).

Fig. 1 Posizione del sensore/Pulser position/Position de l'émetteur/Posición del sensor

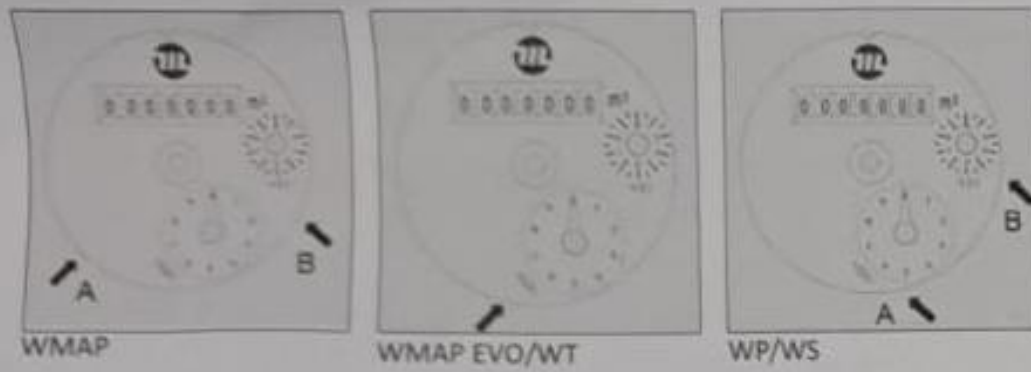


Fig. 2 Schema collegamenti/Wiring diagram/Connexion des câbles/Esquema de cableado

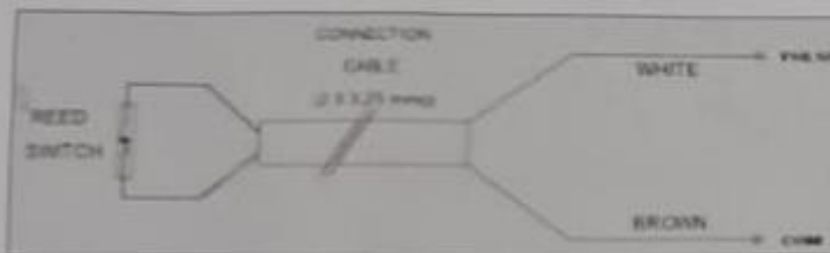


Fig. 3 Installazione del sensore/Installation of the pulser/Installation du transmetteur/Montaje del emisor



Fig. 4 Posizione del cavo/Cable position/Position du câble/Posición del cable



WMAP




WMAP EVO



WT

Fig. 5 Installazione del sensore e posizione del cavo/Installation of the pulser and cable position/
Installation du transmetteur et position du câble/Montaje del emisor y posición del cable

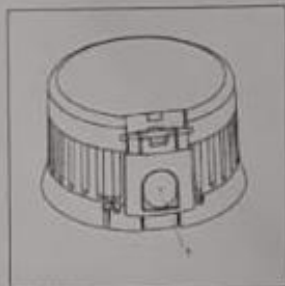

WP/W5

